

1. Informations générales

Le mode d'emploi doit impérativement être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Il résume les principales mesures de sécurité.

Il doit être lu par toutes les personnes travaillant avec le produit afin qu'elles sachent le manipuler correctement.

L'interrupteur à câble XY2W ne doit être utilisé que pour l'application pour laquelle elle a été prévue.

EX-TECH SOLUTION ne saurait être tenue pour responsable de dommages résultant d'une utilisation erronée ou inadéquate ou du non-respect du présent mode d'emploi.

Seules des personnes autorisées et formées sont habilitées à effectuer des travaux sur l'interrupteur à câble XY2W (installation, mise en service, entretien, maintenance).

Lors de l'installation et du fonctionnement, il est impératif de respecter les indications (caractéristiques techniques et conditions de fonctionnement) figurant sur la plaque signalétique du produit.

2. Fabricant

Ex-tech Solution

22, impasse de la Volute – Z.A. les Montagnes
B.P. 20708 – 16430 Champniers – France
Tel: + 33 5 45 93 01 10 – Fax : + 33 5 45 93 01 15
E-mail: sales.solution@ex-tech.no – www.ex-tech.no

3. Transport et stockage

- ⇒ Vérifier que le produit n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas échéant, faire les réserves nécessaires auprès du transporteur
- ⇒ Ne jamais mettre en service des appareils endommagés
- ⇒ Le produit doit être stocké au maximum pendant deux ans dans un endroit sec, clos, couvert, exempt de vibrations, à l'abri de tout contact avec des substances chimiques extérieures et à des températures de -40°C ... +70°C.

4. Utilisation

Les interrupteurs à câble XY2W répertoriés dans ce manuel sont certifiés II 2 GD et peuvent être installés dans les zones classifiés 1 et 2 pour les gaz / 21 et 22 pour les poussières.

5. Fonctions

L'interrupteur à câble est un organe de commande destiné à parer ou atténuer des risques tant humain que matériel par une simple traction ou rupture de câble. Il permet à l'opérateur, du fait de la commande à câble, de pouvoir déclencher l'ordre d'arrêt en tout point de la zone de travail.

6. Caractéristiques techniques

Les interrupteurs à câble XY2W sont certifiées II 2 GD pour les atmosphères explosibles classées 1 et 2 pour les gaz, 21 et 22 pour les poussières.

6.1. Caractéristiques

Certificat ATEX	INERIS 04ATEX0040
Normes appliquées	EN / IEC 60079-0 EN / IEC 60079-1 EN / IEC 60079-7 EN / IEC 60079-31
Marquage	Ex d e IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db
Plage de température	Ambiante : -20°C ... +60°C Stockage : -40°C ... +70°C
Indice de protection	IP 65 selon IEC 60529
Matériaux	Alliage de zinc
Caractéristiques assignées du contact en version Dust (XY2W...EX)	Ue = 240V, Ie = 6A, Ui = 400V AC-15, A300 – Ue = 240V, Ie = 3A DC-13, Q300 – Ue = 250V, Ie = 0,27A
Caractéristiques assignées du contact en version Gaz et Dust (XY2W...)	Ue = 250V, Ie = 3A, P = 1W
Type de contacts	A action brusque - Voir tableau ci-dessous
Protection courts-circuits	Par fusible 6 A gG hors zone Atex
Entrée de câble	1 entrée de câble M20 pour câble 7 à 12 mm, 2 entrées avec bouchons
Raccordement électrique	Bornier à vis, conducteur de 1 x 2,5 mm ² ou 2 x 1,5 mm ²
Durée de vie mécanique	1 millions de manœuvre

6.2. Données techniques


Référence produit Gaz & Dust	Fonctionnement	Contact	Réarmement
XY2WCE1A250	Actionnement à droite	1 NO + 1 NF	Par Bouton Poussoir
XY2WCE1A270	Actionnement à droite	1 NO + 1 NO	Par Bouton Poussoir
XY2WCE1A450	Actionnement à droite	1 NO + 1 NF	Par Bouton Poussoir à clef421
XY2WCE1A470	Actionnement à droite	1 NO + 1 NO	Par Bouton Poussoir à clef 421
XY2WCE2A250	Actionnement à gauche	1 NO + 1 NF	Par Bouton Poussoir
XY2WCE2A270	Actionnement à gauche	1 NO + 1 NO	Par Bouton Poussoir
XY2WCE2A450	Actionnement à gauche	1 NO + 1 NF	Par Bouton Poussoir à clef421
XY2WCE2A470	Actionnement à gauche	1 NO + 1 NO	Par Bouton Poussoir à clef 421

Référence produit Dust	Fonctionnement	Contact	Réarmement
XY2WCE1A250EX	Actionnement à droite	1 NO + 1 NF	Par Bouton Poussoir
XY2WCE1A270EX	Actionnement à droite	1 NO + 1 NO	Par Bouton Poussoir
XY2WCE1A450EX	Actionnement à droite	1 NO + 1 NF	Par Bouton Poussoir à clef421
XY2WCE1A470EX	Actionnement à droite	1 NO + 1 NO	Par Bouton Poussoir à clef 421
XY2WCE2A250EX	Actionnement à gauche	1 NO + 1 NF	Par Bouton Poussoir
XY2WCE2A270EX	Actionnement à gauche	1 NO + 1 NO	Par Bouton Poussoir
XY2WCE2A450EX	Actionnement à gauche	1 NO + 1 NF	Par Bouton Poussoir à clef421
XY2WCE2A470EX	Actionnement à gauche	1 NO + 1 NO	Par Bouton Poussoir à clef 421

7. Consignes de sécurité

Les instructions qui suivent doivent être lues conjointement avec :




- la norme NF C 15 100
- la norme EN/IEC 60079-14 (installations électriques en atmosphères explosives gazeuses)
- la norme EN/IEC 60079-17 (inspection et entretien dans les emplacements dangereux)
- la norme EN/IEC 60079-31 (protection du matériel contre l'inflammation des poussières par enveloppe "t").
- les décrets, les arrêtés, les lois, les directives, les circulaires d'applications, les normes, les règles de l'art et tout autre document concernant son lieu d'installation

	Il est interdit de modifier quoi que ce soit du produit (composants, implantation, ...) sans notre accord préalable
---	---

S'assurer de la compatibilité entre les indications figurant sur la plaque signalétique, l'atmosphère explosive présente, la zone d'utilisation, les températures ambiantes et de surfaces.

Toute détérioration de l'appareil peut avoir pour conséquence de rendre inopérante la protection antidéflagrante.

L'installation du matériel doit être réalisée dans les règles de l'art dans le domaine technique et uniquement par du personnel qualifié, compétent et habilité.

	Une utilisation défectueuse ou anormale ainsi que le non-respect des consignes du présent document excluent toute clause de garantie et ne sauraient engager notre responsabilité
	L'utilisation de l'appareil en cas de dépôts excessifs de poussières supérieure à 50mm selon EN/IEC 60079-31 n'est pas autorisé.
	Le suivi de la traçabilité des produits n'est assuré que jusqu'au premier lieu de livraison.

8. Installation

- ⇒ Vérifier que les indications de marquage sont compatibles avec les conditions admissibles pour la zone Ex du site d'utilisation :
 - Groupe II : industries de surface
 - Catégorie 2 : haut niveau de protection
 - G : pour Gaz
 - D : pour Poussières
 - IPxx : degré de protection (étanchéité aux solides et aux liquides)
- ⇒ Vérifier s'il y a une position de montage spécifique
- ⇒ Le raccordement des conducteurs doit être effectué avec un soin particulier
- ⇒ L'isolation doit arriver jusqu'à la borne de raccordement. L'âme conductrice ne doit pas être endommagée lors du dénudage
- ⇒ Pour ne pas dépasser la température maximale autorisée, il convient de bien choisir les câbles ainsi que leur cheminement
- ⇒ Observer les indications qui figurent dans les caractéristiques techniques
- ⇒ Pour la protection court-circuit, l'utilisation d'un fusible de puissance de 6 A gG selon CEI 60269-1 est autorisée en dehors de la zone explosible.



Le fusible ne peut être installé dans la zone explosible que s'il est placé dans une enveloppe certifiée correspondant à la zone d'utilisation considérée.

Pour un montage plus sûr, l'interrupteur à câble doit toujours se trouver en position horizontale sur une surface plane.

- a) Trouver l'emplacement définitif de l'appareil
- b) Faire les raccordements électriques nécessaires
- c) Faire le raccordement à la terre du boîtier
- d) Fixer la pédale à l'emplacement trouvé
- e) Effectuer une vérification du fonctionnement



S'il y a disfonctionnement, vérifier le branchement, si le problème persiste, faire vérifier le produit par des personnes aptes et habilitées.

9. Mise en service

- ⇒ Assurez-vous que l'appareil a été installé correctement et ne soit pas endommagé
- ⇒ Vérifiez que le raccordement et le serrage des connexions ont été effectués correctement
- ⇒ Vérifiez que l'équipement ne comporte aucun corps étranger et qu'aucune pièce ne soit endommagée
- ⇒ Serrez les presse-étoupes et le bouchons obturateurs

10. Entretien et maintenance

Les travaux d'entretien et de réparation sur les appareils doivent être effectués uniquement par des personnes autorisées et formées à cet effet.



Avant toute intervention, les appareils doivent être mis hors tension.




Il convient d'observer les réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

- ⇒ Évitez toute formation de couche de poussières et effectuez un nettoyage périodique avec un chiffon humide
- ⇒ Resserez périodiquement les pièces notamment en cas d'influences externes

La vérification des points suivants doit être effectuée au moins une fois par an :

- ⇒ L'équipement extérieur et les faces ne doivent pas être endommagés
- ⇒ Les entrées de câble et les bouchons obturateurs doivent être vissés
- ⇒ Vérifier tous les accessoires (étiquettes, collerette, plaque de mise à la terre, joint cabochon silicone...).
- ⇒ Vérifier le serrage des connexions, recâbler si nécessaire




11. Dimensions

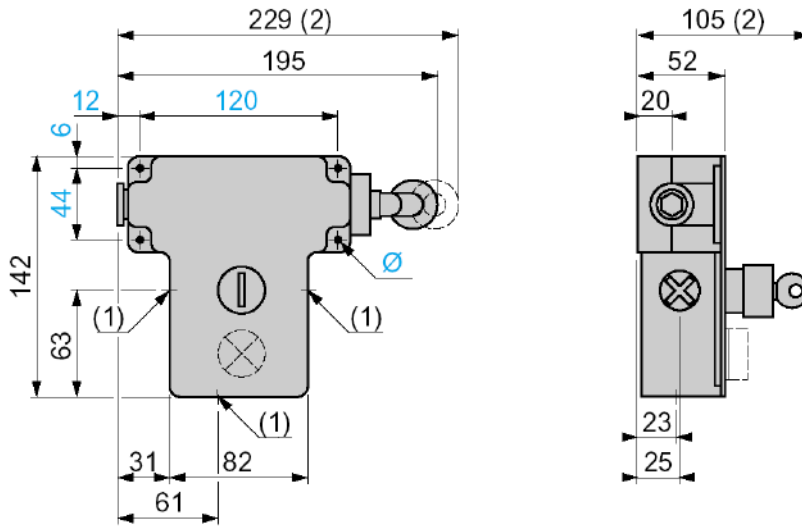

- (1) 3 trous lisses pour entrée de câble ISO M20 certifié ATEX
- (2) Débattement maximum
- (3) 4 trous oblongs diamètre 6mm


12. Montage et réglage :

1. Fixer l'appareil solidement sur un support rigide
2. Fixer les supports de câble sur des éléments rigides (les supports guident le câble)
3. Monter le ressort d'extrémité recommandé, fixer le câble dans le ressort.
4. Déposer le couvercle.
5. Tendre le câble jusqu'à l'index, en utilisant le ridoir ou le tendeur incorporé.

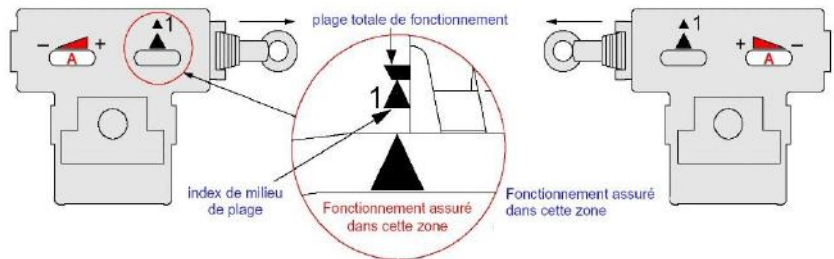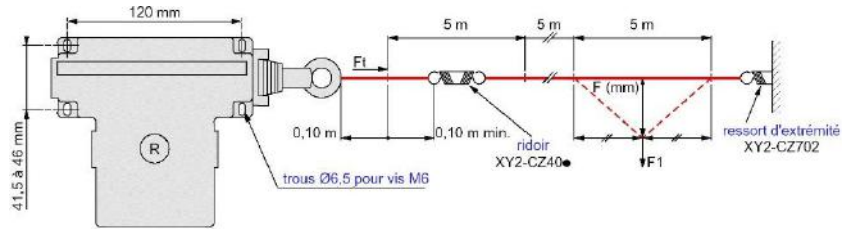


Produits Efforts type normal		Produits Efforts type faible		Positions came	Index
Flèche (mm)	Efforts (daN)	Flèche (mm)	Efforts (daN)		
260	7	250	4,4	A	1
280	8,4	270	4,8	B	2
300	9,6	270	5,1	C	3
320	10,2	280	5,3	D	4
340	12,3	290	6	E	5
360	13,3	320	6,6	F	6


Remarque : un effort donné correspond à une seule flèche et à une seule position de came

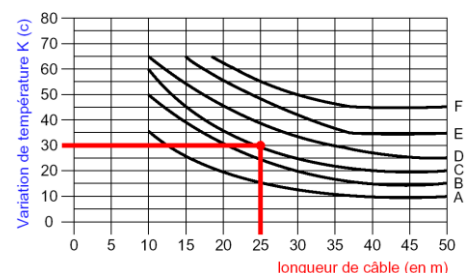

⇒ Positionner la came par rotation

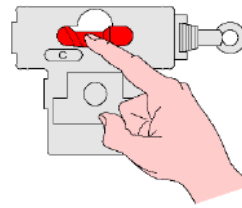


⇒ Repositionner l'index par tension du câble, en fonction de votre choix de came.

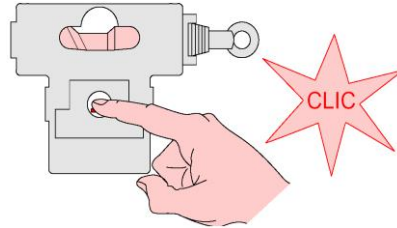

⇒ Armer l'appareil

⇒ Déclencher, réarmer, répéter l'opération

⇒ Contrôler la position de l'index, repositionner si nécessaire

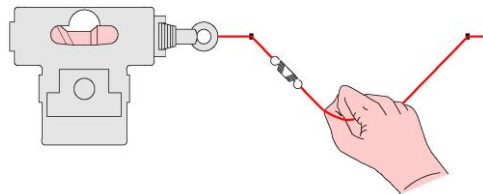

⇒ Fixer le couvercle

⇒ Raccordement électrique de l'appareil sur bornes à vis étriers: mini 1 x 0,5 mm², maxi 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²


⇒ La fenêtre de visualisation permet à tout moment de vérifier la tension correcte du câble

Cas particulier :

L'appareil est installé alors que la température ambiante est extrême

(a) BUT : ce réglage permet d'anticiper une baisse de température pendant le fonctionnement

(b) BUT : ce réglage permet d'anticiper une hausse de température pendant le fonctionnement (les schémas sont faits avec l'appareillage "ancrage à droite", inverser la position du poussoir pour les appareils "ancrage à gauche").

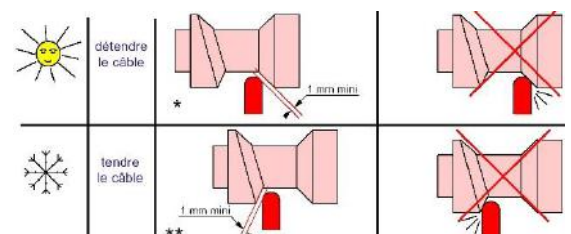

1. General information

The operating instructions must always be preserved during the lifetime of the product. It summarizes the key safety measures.

It must be read by everyone working with the product so that they know to handle it properly.

The trip wire switch XY2W must be used only for the purposes for which it was intended.

EX-TECH SOLUTION shall not be held liable for damages resulting from incorrect or improper use or non-compliance with this manual.

Only authorized and trained persons are authorized to perform work on the trip wire switch (installation, commissioning, maintenance, maintenance).

During installation and operation, it is imperative to follow the instructions (technical characteristics and operating conditions) written on the marking plate of the product.

2. Manufacturer

Ex-tech Solution

22, impasse de la Volute – Z.A. les Montagnes

B.P. 20708 – 16430 Champniers – France

Tel: + 33 5 45 93 01 10 – Fax : + 33 5 45 93 01 15

E-mail: sales.solution@ex-tech.no – www.ex-tech.no

3. Storage and transport

- ⇒ Check that the product was not damaged during the transport. If necessary, make a complaint to the carrier
- ⇒ Never turn on damaged products
- ⇒ The product should be stored for a maximum of two years into a place dry (no condensation), enclosed, covered, protected from contact with external chemicals and to temperatures of -40°C ... +70°C and vibration-free

4. Use

The trip wire switch XY2W described in this manual are certified II 2 GD and can operate into the classified zones 1 and 2 for gases or 21 and 22 for dusts.

5. Function

The trip wire switch is a control device intended to counter or mitigate risk casualties and material by simply pulling or cable break. It allows the operator, due to the cable control to be able to trigger the stop instruction at any point in the work area.

6. Technical data

The trip wire switch XY2W described in this manual are certified II 2 GD and can operate into the classified zones 1 and 2 for gases or 21 and 22 for dusts.

6.1. Features

Certificate Europe (ATEX)	INERIS 04ATEX0040
Normes appliquées	EN / IEC 60079-0 EN / IEC 60079-1 EN / IEC 60079-7 EN / IEC 60079-31
Ex-codes	Ex d e IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db
Temperature range	Ambient : -20°C ... +60°C Storage : -40°C ... +70°C
IP rating	IP 65 according to IEC 60529
Material	Zinc alloy
Rated operational specification of the contact for DUST (XY2W...EX)	Ue = 240V, Ie = 6A, Ui = 400V AC-15, A300 – Ue = 240V, Ie = 3A DC-13, Q300 – Ue = 250V, Ie = 0,27A
Rated operational specification of the contact for GAZ (XY2W...)	Ue = 250V, Ie = 3A, P = 1W
Type of contacts	Snap-action – See table below
Short-circuit protection	By fuse 6 A gG outside ATEX area
Cable entry	1 cable entry M20 for cable 7 to 12 mm, 1 cable entry with 2 blind plug
Electrical connection	Screw terminal, conductor of 1 x 2,5 mm ² or 2 x 1,5 mm ²
Mechanical endurance	1 millions operations


6.2. Additional technical data

Reference Gaz & Dust product	Operation	Contact	Reset
XY2WCE1A250	Actuation on the right	1 NO + 1 NF	By pushbutton
XY2WCE1A270	Actuation on the right	1 NO + 1 NO	By pushbutton
XY2WCE1A450	Actuation on the right	1 NO + 1 NF	By pushbutton with key 421
XY2WCE1A470	Actuation on the right	1 NO + 1 NO	By pushbutton with key 421
XY2WCE2A250	Actuation on the left	1 NO + 1 NF	By pushbutton
XY2WCE2A270	Actuation on the left	1 NO + 1 NO	By pushbutton
XY2WCE2A450	Actuation on the left	1 NO + 1 NF	By pushbutton with key 421
XY2WCE2A470	Actuation on the left	1 NO + 1 NO	By pushbutton with key 421




Reference Dust product	Operation	Contact	Reset
XY2WCE1A250EX	Actuation on the right	1 NO + 1 NF	By pushbutton
XY2WCE1A270EX	Actuation on the right	1 NO + 1 NO	By pushbutton
XY2WCE1A450EX	Actuation on the right	1 NO + 1 NF	By pushbutton with key 421
XY2WCE1A470EX	Actuation on the right	1 NO + 1 NO	By pushbutton with key 421
XY2WCE2A250EX	Actuation on the left	1 NO + 1 NF	By pushbutton
XY2WCE2A270EX	Actuation on the left	1 NO + 1 NO	By pushbutton
XY2WCE2A450EX	Actuation on the left	1 NO + 1 NF	By pushbutton with key 421
XY2WCE2A470EX	Actuation on the left	1 NO + 1 NO	By pushbutton with key 421

7. Safety instructions

- ⇒ The following safety instructions should be read in conjunction with the following standards:
 - standard NF C 15 100
 - IEC 60079-14 (Electrical installations design, selection and erection)
 - standard IEC 60079-17 (Electrical installations inspection and maintenance)
 - standard IEC 60079-31 (Equipment dust ignition protection by enclosure "t").
 - decrees, laws, directives, circulars of application, standards, rules of art and any other documents concerning its place of installation

	It is strictly forbidden to change anything on and in the product without our prior agreement
---	---

- ⇒ Make sure the compatibility between the data on the nameplate of the product with the existing explosive atmosphere, the area of use, the ambient temperature and surfaces temperatures
- ⇒ Any damage of the product can have for consequence to make ineffective the explosion-proof protection
- ⇒ The installation of the product have to be performed in the state of the art in the technical domain and only by qualified, competent and authorized person.


	A defective or abnormal use as well as the non-observance of the instructions of this document exclude any clause of guarantee and do not engage our responsibility.
	According to the standard IEC 60079-31, it is prohibited to operate the control station if the dust thickness on it is greater than 50 mm.
	Ex-tech Solution ensures the traceability of the control station up the first place of delivery.

8. Mounting and installation

- ⇒ Check if the data on the label of the product are consistent with the permitted conditions for the explosive atmosphere of use:
 - Group II : surface industries
 - Category 2 : high level of protection
 - G : for Gas
 - D : for Dusts
 - IPxx : IP rating (waterproofness for solids and liquids)
- ⇒ Check if there is a specific position of mounting
- ⇒ The wiring of the cable conductors must be made with a particular care
- ⇒ The conductor insulation must reach the terminal. The conductive soul must not be damaged
- ⇒ Not to exceed the authorized maximal temperature, it is advisable to choose the appropriate cables and take a particular care in installing them
- ⇒ Follow the instructions contained in the specifications
- ⇒ For short-circuit protection, the use of a fuse of 6 A gG according to IEC 60269-1 is permitted outside the explosive area. If the fuse should be installed into the hazardous area, it must be installed into a certified enclosure, appropriate at the explosive atmosphere considered.

For a more secure mounting, the trip wire switch must always be in a horizontal position on a flat surface.

- a) Find the final location of the device
- b) Make the electrical connections
- c) Make the ground connection of the housing
- d) Set trip wire switch
- e) Check the operation of the device

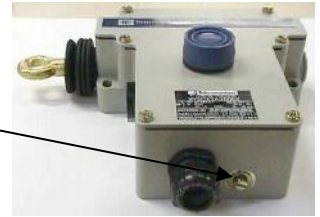

If there is malfunction, check the connection, if the problem persists, check the product by persons qualified and authorized

9. Before starting

- ⇒ Make sure the unit has been correctly settled and not damaged
- ⇒ Make sure the wiring and the tightening of the connections have been performed properly
- ⇒ The device may include any foreign body and no part is damaged
- ⇒ The cable gland must be tightened

10. Maintenance

The maintenance and repairs works on devices must be made only by authorized and trained persons for that purpose.


	Before any technical intervention the devices must be switched off.
	It is also necessary to observe the regulations in the country of use.

- ⇒ Prevent and avoid any formation of layers of dusts: make a periodic cleaning with a wet cloth
- ⇒ Check tightness of the connections, rewire if necessary

The following checks must be made at least once a year:

- ⇒ The outdoor equipment and surfaces must not be damaged
- ⇒ The cable entries and blanking plugs must be threaded
- ⇒ Check tightness of the connections, rewiring if necessary
- ⇒ Check all accessories (labels, ground nut, cable status, ...)


11. Dimensions

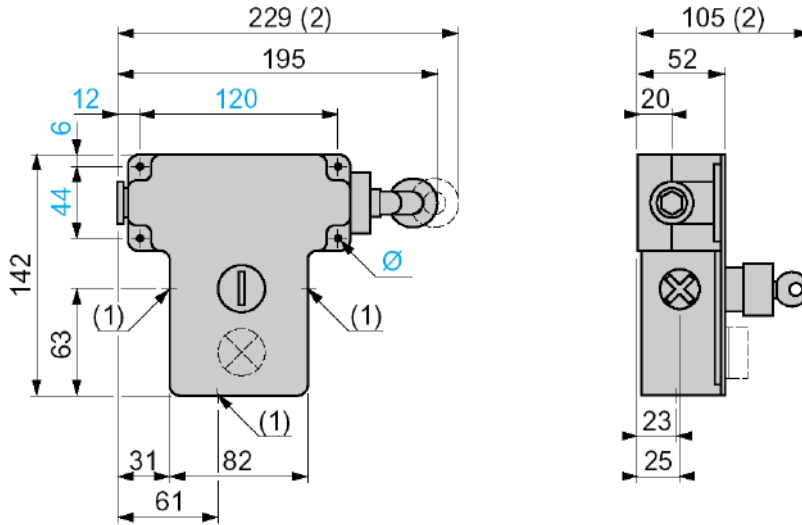

- (1) 3 untapped holes for inserting cables in the ATEXcertified ISO M20 cable gland.
- (2) Maximum working range
- (3) 4 elongated holes with a 6 mm diameter


13. Installation and adjustment :

1. Attach the device firmly to a rigid support
2. Attach the cable supports to rigid components (thesupports guide the cable)
3. Fit the recommended end spring and fix the cable in the spring
4. Remove the cover.
5. Tension the cable up to the index, using the turnbuckle or the incorporated cable tensioner.

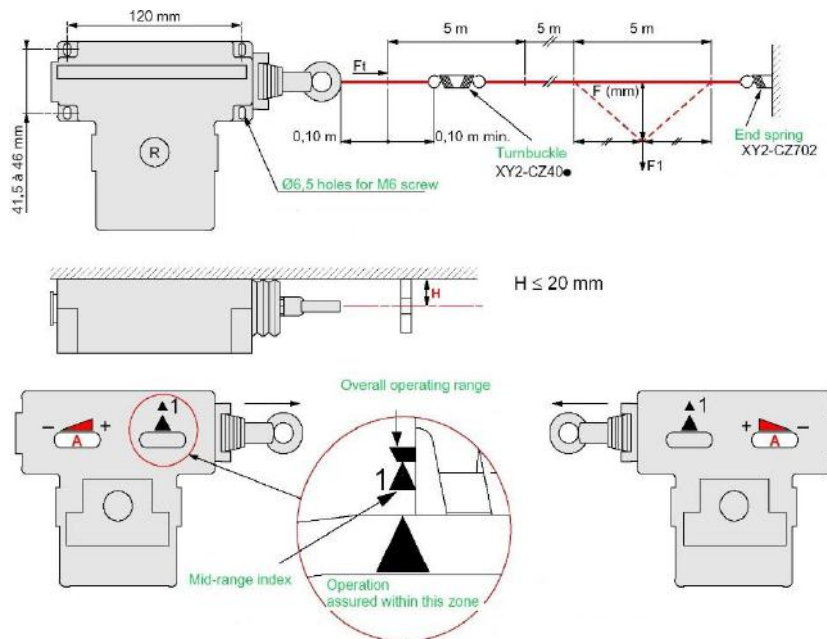


Standard force		Low force		Came position	Index
Deflection (mm)	Force (daN)	Deflection (mm)	Force (daN)		
260	7	250	4,4	A	1
280	8,4	270	4,8	B	2
300	9,6	270	5,1	C	3
320	10,2	280	5,3	D	4
340	12,3	290	6	E	5
360	13,3	320	6,6	F	6

Note : a given force corresponds to a single deflection and a single position

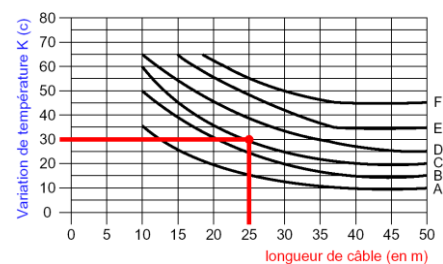

- ⇒ Position the cam by rotating it
- ⇒ Reposition the index by tensioning the cable according to the cam selected
- ⇒ Set the device
- ⇒ Trip the switch, reset and repeat the operation
- ⇒ Check the position of the index and reposition, if necessary
- ⇒ Replace the cover
- ⇒ Device's electrical connection on the screw clamp terminals: min. 1 x 0.5 mm², max. 1 x 2.5 mm² or 2 x 1.5 mm²
- ⇒ The viewing port allows you to check at any time that cable tension is correct

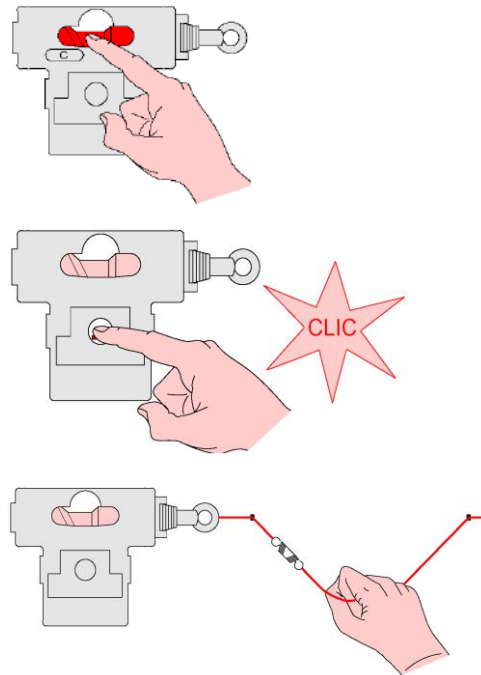


Particular case :

Where the device is installed when the ambient temperature is extreme

(a) OBJECTIVE: this setting makes it possible to anticipate a drop in temperature during operation

(b) OBJECTIVE: this setting makes it possible to anticipate a rise in temperature during operation (the diagrams show the device with an RH cable anchor point. Reverse the pushbutton's position for devices with an LH cable anchor point).

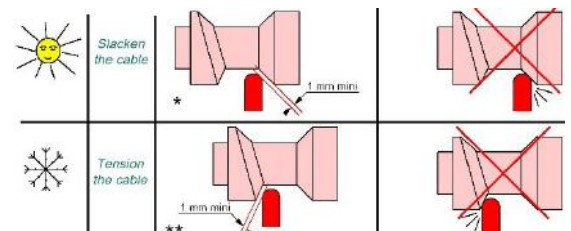

**Ex-tech Solution**

22, impasse de la Volute – Z.A. les Montagnes
B.P. 20708 – 16430 Champniers – France
Tel: + 33 5 45 93 01 10 – Fax : + 33 5 45 93 01 15
E-mail: sales.solution@ex-tech.no – www.ex-tech.no

Ex-tech System

*Maskinven 12 P.O. Box 256 forus
4066 Stavanger – Norway
Tel: + 47 51 63 00 70 – Fax: + 47 51 63 00 72
E-mail: post@ex-tech.no – www.ex-tech.no*

Ex-tech Signalling

355, rue de la Génoise – Z.A. les Montagnes
16430 Champniers – France
Tel : + 33 5 45 61 81 68 – Fax : + 33 5 45 23 29 46
E-mail : sales.signalling@ex-tech.no – www.ex-tech.no

Ex-tech Group AS

*Maskinven 12 P.O. Box 256 forus
4066 Stavanger – Norway
Tel: + 47 51 63 00 70 – Fax: + 47 51 63 00 72
E-mail: post@ex-tech.no – www.ex-tech.no*